


床合板受材チェック

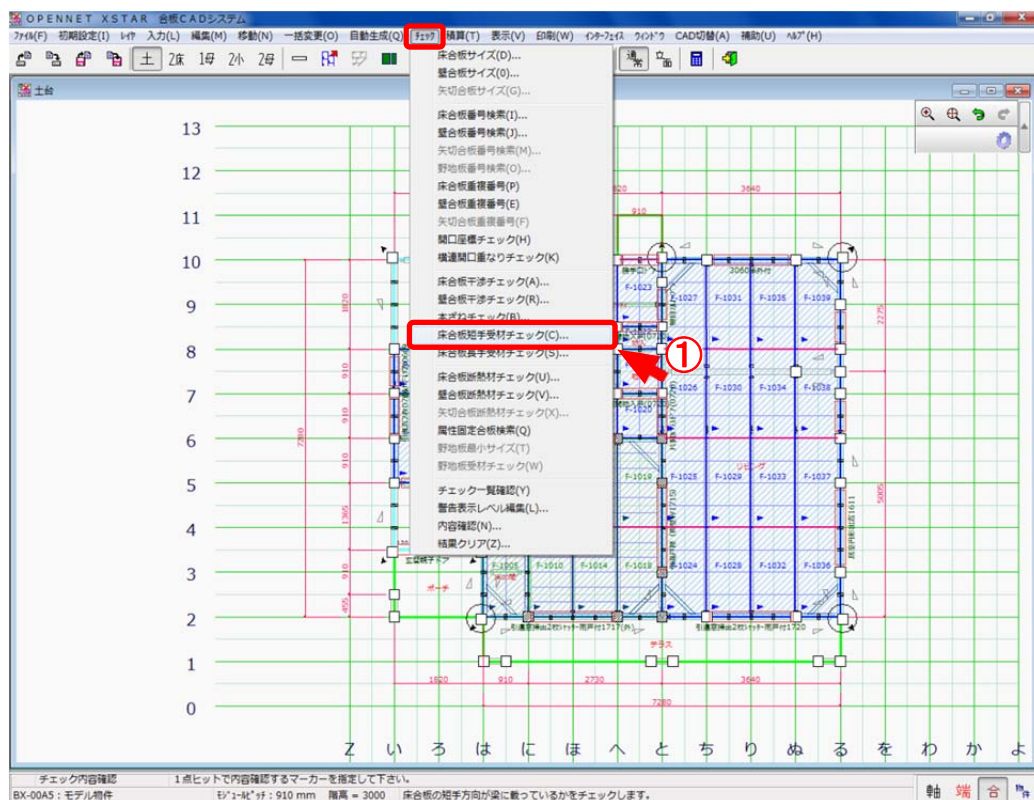


床合板短手受材チェックにて、部分的に受材がない納まりや受材に対して合板のかかり量が少ない場合に警告を表示するように対応しました。

- ① 「チェック」－「床合板短手受材チェック」を選択します。
- ② 合板の下に部分的に受材がない場合や受材に対しての合板のかかり量が少ない場合に警告が表示されます。


床合板受材チェック

<部分的に受材がない場合>

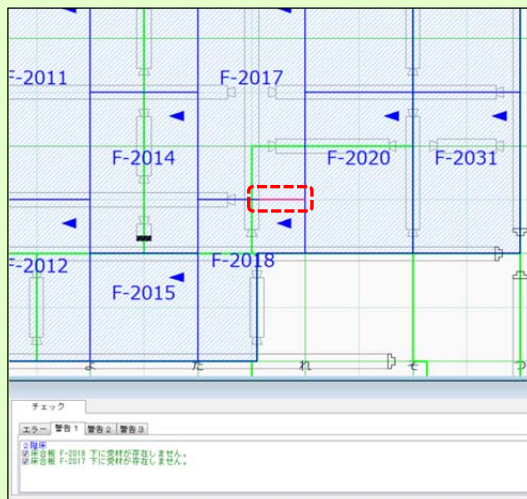


合板の下に部分的に受材がない場合、「下に受材が存在しません」の警告が表示されます。

<受材に対して合板のかかり量が少ない場合>

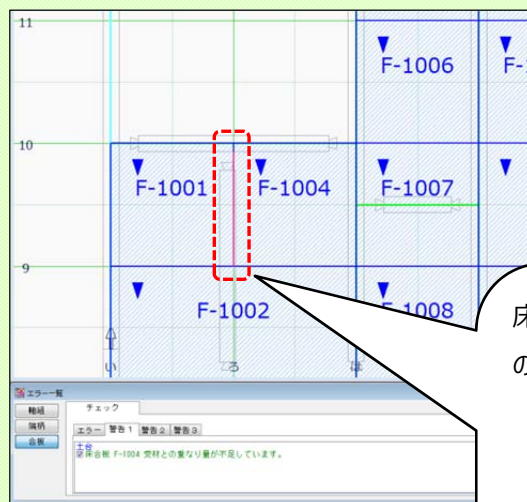

受材に対して床合板のかかり量が少ない場合、「受材との重なり量が不足しています」の警告が表示されます。

床合板のかかり量が 30mm未満の場合に警告が表示されます。

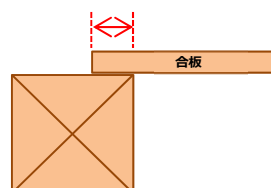

合板加工生成実行時に、床合板短手受材チェック・長手チェックの両方の受け材チェックを行います。