


CAD切替—2Dマネージャ

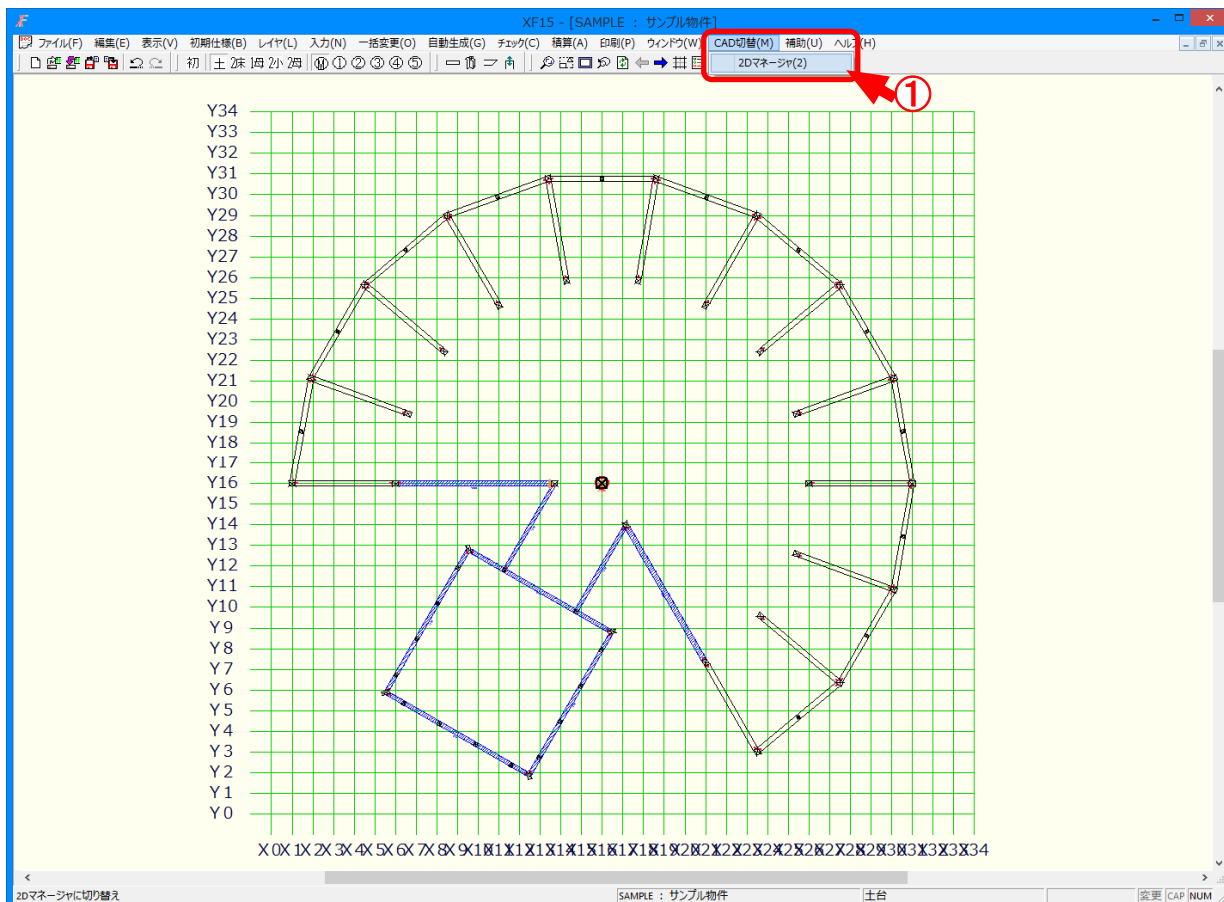

2Dマネージャでは、XF15CADから2Dマネージャへ切り替えます。

- ① [CAD切替—2Dマネージャ]をクリックします。
XF15CADが終了し、2Dマネージャが起動します。

CAD切替—2Dマネージャ



Ctrlキーを押しながら、[CAD切替—2Dマネージャ] をクリックすると、XF15CADを終了せずに、2Dマネージャが起動します。

